

Motobêche MD 50 EBR



Vert Import • BETTON • FRANCE

31

✓ DORI

INDEX

	Página
1. Introduction	3
2. Information Générale sur la Sécurité	3
3. Description de la Machine	4
4. Instructions pour le Placement de la Machine dans Service	6
5. Procédures de Sécurité Pendant l'Usage	8
6. Nettoyer et Entretien Périodique	9
7. Liste de Pièces	10
8. Nomenclature	12

1. Introduction

1.1 Présentation

Nous voulons avant tout vous remercier d'avoir choisi notre machine. Produit d'une recherche constante en matière d'innovation et de qualité, le motobêche MD 50 BR garantit une haute fiabilité et d'excellentes performances.

Ayant été conçu et construit en accord avec les normes et réglementations applicables dans la Communauté Européenne, il respecte les règles de sécurité, d'hygiène en vigueur et respecte l'environnement. Cependant, la sécurité dépend aussi de vous ; pour cela, il convient de lire attentivement ce manuel avant de commencer à travailler avec votre nouvelle machine, afin de savoir comment l'utiliser et de connaître ses possibilités et ses limites.



Votre sécurité et celle des personnes se trouvant sur l'aire de travail dépendent de la bonne utilisation de la machine ; Pour cela, vous devez lire attentivement ce manuel d'utilisation et vous conformez à toutes les instructions présentes dans ce manuel. En cas de doute ou pour toute information supplémentaire, n'hésitez pas à contacter votre revendeur.

Merci pour votre choix

1.2 Garantie

Vert Import garantit toutes les machines contre les défauts de fabrication pour **une période de 1 année** à compter de la date de vente du matériel.

La garantie est automatiquement annulée dans cas de modification de la machine ou de réparation sans consentement préalable de Vert Import ou effectuée pour un revendeur non autorisé. La garantie inclut uniquement le remplacement des pièces reconnues défectueuses. Dans le cas d'une réparation sous garantie, merci de contacter préalablement Vert Import.

2. Informations Générales Sur la Sécurité

- Pour garantir la sécurité de l'opérateur, cette machine doit être utilisée conformément aux instructions de ce manuel.
- La machine ne doit être utilisée qu'avec des pièces d'origine et que si tous les systèmes de sécurités sont en place et opérationnels.
- Éviter de remplir le réservoir à carburant lorsque le moteur est chaud. Remplir le réservoir avec précaution afin d'éviter de renverser du carburant. Dans le cas d'éclaboussure sécher le moteur avant de le démarrer.
- Avant de commencer à travailler, enlever du terrain tous les objets qui pourraient gêner le fonctionnement de la machine.
- Ne jamais démarrer le moteur dans un endroit fermé et non aéré.
- Toujours porter une tenue adaptée pour travailler : pas de vêtements amples ou flottants ; toujours porter des chaussures ; et surtout être bien familiarisé avec le fonctionnement de la machine.
- Pour démarrer ou arrêter le moteur, pour se servir de la machine, l'utilisateur doit prendre la position qui lui permet d'effectuer le mouvement le plus simplement et le plus naturellement possible (sans forcer) tout en restant éloigné des pièces en mouvement.
- Attendre l'arrêt complet du système avant effectué les réglages nécessaires pour son usage. Attention, est important pour les personnes porteuses du pacemaker, parce qu'il peut intervenir sur le système.
- Arrêter le moteur de la machine toutes les fois que vous avez besoin de s'éloigner, effectuer quelque opération de l'entretien, de nettoyage, de nettoyage, de démontage ou de transport.

- Être particulièrement prudent quand d'un usage sur une terre irrégulière, sur inclinaisons ou flancs, en cas de besoin, conduire la machine avec sécurité avec l'aide d'un câble de la rétention.

3. Description de la Machine

3.1 Identification et description de la machine, fonctionnement

- Le motobêche MD 50 BR est un équipement agricole. Ce matériel est composé essentiellement d'un guidon, d'un châssis, une pare des fraises de remuement de terre e un moteur thermique.
- Le moteur thermique actionne, le système de fraises, qui, lorsqu'ils entrent en contact avec le sol. La transmission est effectuée à travers d'une corroie.
- L'appareil a une largeur de travail de 24.1 centimètres et il est équipé de 8 éléments coupants (couteaux). Ces couteaux, lorsqu'ils sont en mouvement, pénètrent dans le sol presque 250 mm est effectué le remuement du terrain.
- La machine a traction motrice à travers des fraises. Dans la partie droit du guidon est placez une manette pour la traction devant, qui quand actionné, mettent en fonctionnement les fraises. Sur de ce côté du guidon est aussi placez un accélérateur. Sur le côté gauche, est placez une manette pour la marche derrière. Toujours que l'opérateur lâche quelque des manettes d'embrayage, la machine arrête immédiatement.
- Les fraises sont protégées pour un châssis et pour deux bords extensibles qu'empêche la protection de débris qui peut mettre en cause la sécurité de l'opérateur. Le châssis sert comme support a tous les composants mécaniques qui sont placés là.
- Dans la partie frontale, de la machine est placez une roue plastique qui est pour son transport.

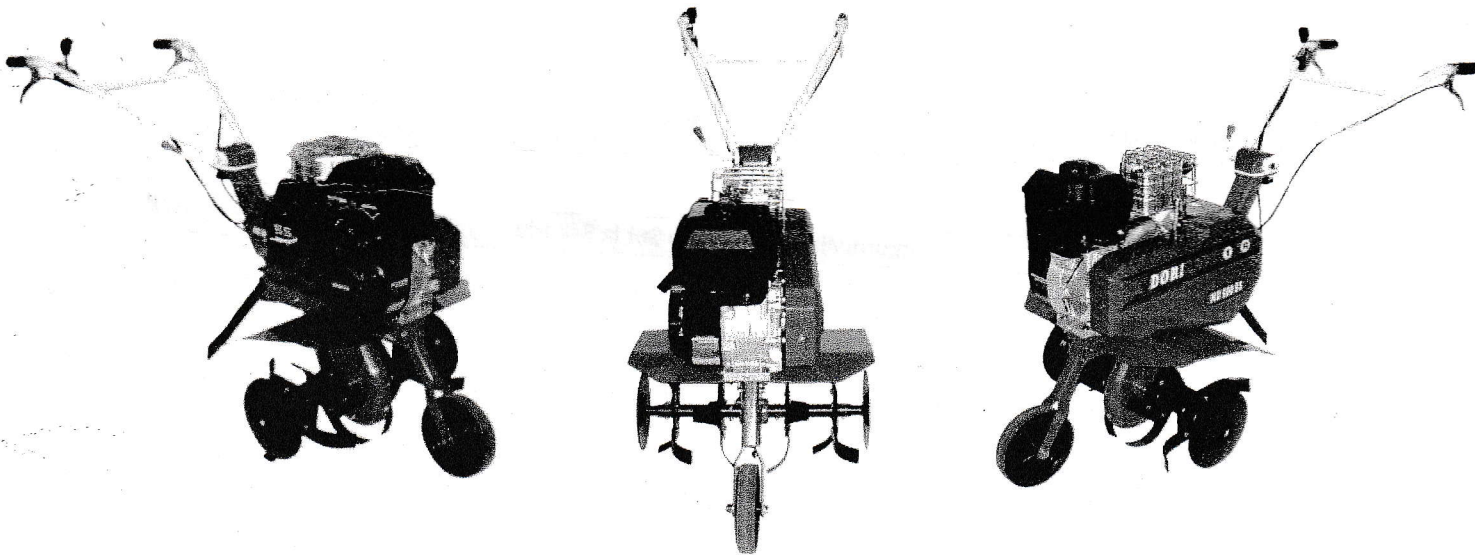


Figure – Motobêche avec le moteur BR Intek 190 OHV

3.2 Données Techniques

Modèle	BS Intek 190 OHV
Type du moteur	4 temps refroidi par air
Puissance (brute) en CV	5,5 OHV
Vitesse de rotation / arbre à cames	3600 RPM
Type de carburant	Essence sans plomb
Capacité du réservoir de carburant	4 (aprox.)
Capacité d'huile moteur	0.6 L
Bougie d'allumage	492167E
Système de démarrage	Par lanceur à retour automatique
Vitesse	1 vitesse avant 1 vitesse arrière
Embrayage	Par courroie et galet tendeur
Poids de la machine sans accessoires	+/- 58

3.3 Transport

- Le motobèche est conditionné dans un emballage en carton, qui protège tous les composants. Une fois l'emballage ouvert, il est nécessaire de procéder au montage du guidon, comme le montrent les illustrations.
- Après ce montage, le transport est très facilité, puisque est effectué pour une roue plastique localisée devant la machine, ne devrait pas être pressé quelque levier du guidon qui actionne les éléments coupants. La machine est encore dotée d'un guidon qui est pour son transport et maniement.



Prendre toutes les précautions nécessaires pour n'endommager pas le motobèche quand vous avez besoin de charger ou décharger d'un véhicule. Quand transporter dans la route publique, attachez-la très semblable de n'endommager pas quelque composant.

3.4 Stockage


Afin de maintenir le moteur dans de bonnes conditions de fonctionnement, il est conseillé de se conformer aux points suivants:

- Vidanger le réservoir à carburant.
- Vidanger l'essence du carburateur pour la vis de purge.
- Changer l'huile moteur.
- Tirer la corde de lanceur au maximum (pour amener le moteur en compression).
- Couvrir le moteur et stocker la machine dans un endroit sec et propre.

4. Instructions pour la mise en route de la Machine

4.1 Montage

- Régule le guidon d'accord à la hauteur prétendu de l'opérateur et l'angle de travail, respectif.

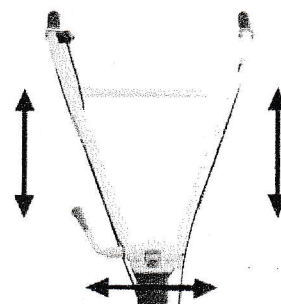

4.2 Description de la machine et de son opération normale

4.2.1 Utilisation

- Réglage de la profondeur des fraises :
 - Mettre le motobêche sur une surface plane.
 - Placez le contrôle de profondeurs appuyées dans le sol.

4.2.2 Première mise en route / démarrage

- Fonctionnement du moteur
 - Mettez de l'huile dans le carter moteur pour arriver au niveau moyen convenable, visible sur le bouchon-jauge. Le lubrifiant préconisé est celui du type couramment utilisé pour les moteurs thermiques (15W-40).
 - Mettez de l'essence dans le réservoir. Il convient d'utiliser un carburant de type : essence sans plomb, indice d'octane 95.

Attention : Pour motif de sécurité, les leviers d'embrayage sont dans la place libre (fig. 1).

- Poussé le levier d'accélérateur en bas, mettre en la place rapide. (Fig2.) (accélérez un peu).
- Ouvre le robinet de combustible.
- Arracher pour hors le command du « starter » (appareil du déchaînement). (fig. 3)
Attention : N'utilisez pas le starter quand le moteur est chaud.
- Tirez fermement sur la poignée du lanceur. Attention au contrecoup exercé le moteur sur le lanceur.
- Lorsque le moteur a démarré, ramenez progressivement le levier starter (fig.4).
- Mettez le levier de l'accélérateur sur la vitesse désirée.
- Pressé le levier d'embrayage (levier de commande) de droit si préférer accomplir le travail au devant ou celui de la gauche si préférer accomplir le travail pour derrière.

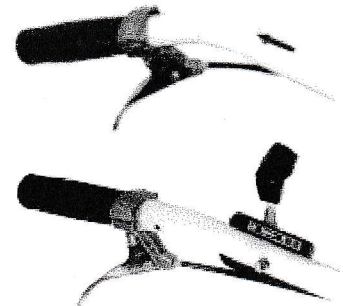
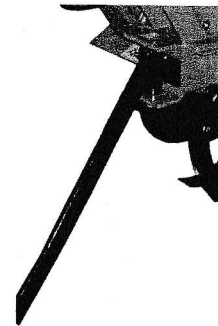


fig 1

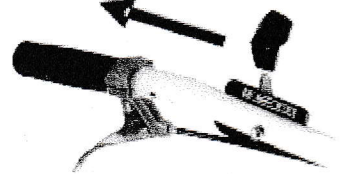


fig 2

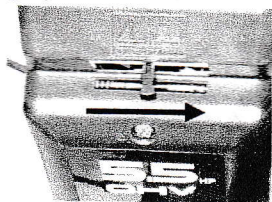


fig 3

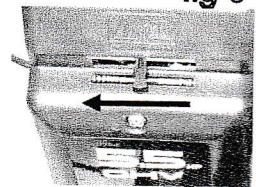


fig 4




Si prétendre de charger sa place du travail, point lâcher le levier d'embrayage et les fraises arrêtent immédiatement et par conséquent la machine arrête aussi. C'est seulement là qu'il possible d'effectuer entiers et toutes manœuvres qui a besoin d'élaborer le travail projeté.

Pour raisons de sécurité, toutes les fois qui ont besoin de faire marche arrêt il faut faire attention pour n'achopper ou tomber.

4.2.3 Arrêt

- Décélérer le moteur au jusque minimum et pousser le levier d'accélérateur sur la position "stop".
- Fermez le robinet de combustible.

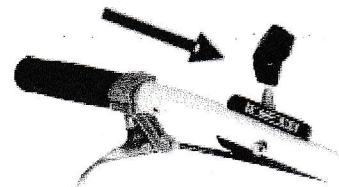

Incidents qui peuvent se produire au travail:

- Si la courroie de transmission ou le câble d'embrayage se cassent, les couteaux s'arrêtent immédiatement.
- Quand le câble d'accélérateur partager, l'accélération de moteur baisse.




Si un composant est endommagé ou cassé, il faut le remplacer immédiatement afin que la machine retrouve ses performances d'origine et puisse fonctionner en toute sécurité. Contactez immédiatement votre revendeur pour qu'il procède au remplacement des composants endommagés

4.2.4 Prévention des Risques

La prévention des risques est effectuée par les éléments suivants:

- **Couvercle Supérieur de Fibre de Vitre** (N. Ref.): Elle est appliqué dans la partie supérieur du châssis, derrière le moteur et elle a comme fonction protéger l'opérateur des composants rotatifs.
- **Couvercle lateral de Fibre de Vitre** (N.Ref.): Elle est appliqué sur la gauche côtes de la machine et est pour protéger des composants rotatifs.
- **Bord Latéraux Droit et Gauche** (N. Ref.): Elles sont appliqués sur les deux côtés de la machine pour emrecher la possible projection de débris qui peut mettre en cause la sécurité d'operateur.
- **Châssis** (N. réf.) : Concevable pour supporter tous les composants mécaniques et avec l'existence de deux supports pour le placement des bords de protection.

Il existe néanmoins plusieurs risques inhérents à la machine :

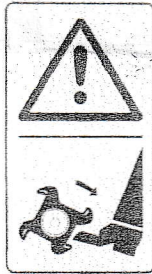
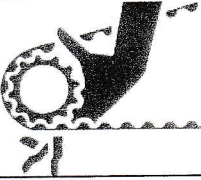

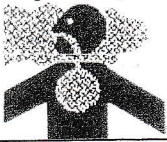


- **Rotation des éléments coupants (couteaux)**: l'opérateur doit être clairement informé de l'existence d'un danger dû à la rotation des éléments coupants (couteaux).



- **Entretien Prévient et d'éléments coupants**: Informe l'opérateur après l'opération du moteur, ils restent dans les hautes températures et danger de l'explosion dû à l'essence et l'avertissement subséquent pour ne respirer pas les gaz de la combustion libérés par le moteur de la machine.

5. Risques et Procédures de Sécurité

Risques	Facteurs qui déterminent la situation dangereuse	Description de la solution
Coupure des doigts 	Présence d'éléments coupants. Pièces en rotation au niveau des membres inférieurs, pouvant entraîner des blessures graves	Présence d'autocollants de sécurité rappelant ces risques sur la machine Lire le point n°2 de ce manuel d'utilisation (Informations Générales sur la Sécurité)
Projection d'objets	Rupture des éléments coupants. Détachement d'éléments en rotation. Projection de débris provenant du gazon.	La forme du châssis permet d'absorber les éléments projetés. Présence de protections fixes, en tôle, qui empêchent l'accès aux éléments mécaniques mobiles. Toujours utiliser des outils pour démonter les composants. Présence d'une bavette en caoutchouc qui protège l'opérateur des projections arrière.
Être happé par des éléments en mouvement 	Accès à la transmission et aux pièces en rotation.	Présence de protections fixes, en tôle, qui empêchent l'accès aux éléments mécaniques mobiles. N'intervenir sur la machine que lorsque le moteur est arrêté.
Risques électriques	Dans le moment de déchaînement un étincellement aucun intentionnel il peut résulter en choc électrique.	Information disponible dans le manuel du moteur sur procédures de sécurité l'adopter dans le déchaînement du moteur.
Contact avec des surfaces chaudes 	Lorsque le moteur est en fonctionnement, certains de ses composants deviennent très chauds : le pot d'échappement et le fond du carter moteur, et peuvent provoquer de grave brûlures si on les touche.	Présence d'autocollants de sécurité rappelant ces risques sur le moteur qui montrent les dangers de hautes températures. Information dans le manuel d'utilisation sur la sécurité liée aux opérations de manipulation, de transport et de stockage.
Bruit	Détérioration permanente de la capacité d'audition, Stress, Distraction, Interventions avec la communication orale,	Information dans le manuel d'utilisation du moteur. Nous recommandons l'usage de protections auditives lors du travail avec la machine.
Inhalation de gaz toxiques 	Emanation de gaz toxiques pendant le fonctionnement du moteur.	Lire le manuel d'utilisation du moteur. Lire le point n°2 de ce manuel d'utilisation (Informations Générales sur la Sécurité). N'utilisez la machine que dans des endroits bien aérés.
Feu et explosion	Une étincelle lors du démarrage du moteur peut provoquer l'incendie de matières inflammables.	Bien essuyer tout carburant ayant coulé du réservoir. Nettoyer correctement la machine après chaque utilisation.

6. Nettoyer et Entretien Périodique



Procédez régulièrement aux opérations de révision et d'entretien de la machine, veillez particulièrement à maintenir un niveau d'huile correct dans le moteur ; ceci garantit d'avoir une machine toute prête à être utilisée en toute sécurité.

Toute opération de nettoyage ou d'entretien doit se faire moteur éteint, et fil de bougie débranché pour éviter tout démarrage intempestif.

Soyez particulièrement prudent lors du nettoyage des couteaux, car ce sont des outils tranchants qui peuvent provoquer des blessures graves.

6.1 Remplacement des fraises

Quand il vérifie que l'état des présents des couteaux le terrain de port et apparaît indistinctement il devrait substituer le groupe total des mêmes.



Remplacement des fraises


1. Placer la machine dans un endroit assuré et plain.
2. Arracher les clavettes de fraise.
3. Placer dessous de l'arbre un support assuré pour la machine de façon est rester appuyé avec le déplacement du cité composant.



Avec l'enlèvement des fraises doit être s'appuyé correctement, puisque avec la tombe du même il peut provenir une panne dans quelque composant ou mettre en cause sa sécurité.

6.2 Remplacement de la courroie

Si l'arbre et les fraises ne travaillent pas correctement après avoir régler le câble d'embrayage, il convient de remplacer la courroie d'entraînement (N. réf.:).

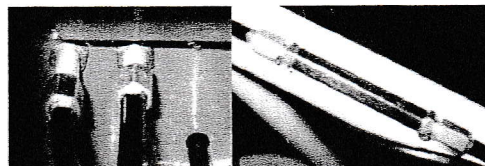

6.3 Recommandations à propos de l'huile moteur

Veillez vous reporter au manuel des instructions du moteur, joint à la machine, pour connaître les recommandations de lubrifiant faites par le constructeur du moteur.

Cependant nous vous informons que le lubrifiant préconisé est celui du type couramment utilisé pour les moteurs thermiques (SAE 30 / 15W-40).

Vérifier régulièrement que le niveau d'huile moteur est maintenu à son niveau correct, indiqué par la jauge.



Si vous constatez une fuite d'huile sur le moteur, contactez immédiatement votre revendeur pour qu'il contrôle votre machine.

6.4 Recommandations à propos du carburant

Veillez vous reporter au manuel des instructions du moteur, joint à la machine, pour connaître les recommandations de carburant faites par le constructeur du moteur. Cependant, nous vous informons qu'il convient d'utiliser un carburant de type : essence sans plomb, indice d'octane 95.

Eviter de faire déborder le réservoir lors du remplissage.

Consultez le manuel d'instructions au sujet des informations générales sur la sécurité.



S'il a rencontré les autres de l'un écrivent à la machine de combustible, immédiatement de l'égoutter du doit de l'il, parce qu'il peut endommager les morceaux internes. Si, par hasard, a déjà mis dans opération avec le combustible qui pas l'approprié, prenez, immédiatement, à la place où l'acheté allons-nous pour dire aux internes du nettoyage, au changement d'additions le morceau a endommagé.

7. Liste de Pièces


N°	Ref.	Désignation	Qtd.
1		Moteur BR Intek 190 5,5 hp	1
2	0 185400006000	Chassis MD BR	1
3	0 185400000200	Guidon MD	1
4	0 2FM01ES404FP	Fraises 4	2
5	0 185400006010	Fraises 1 (1)	2
6	0 185400006020	Disque Protège-Plantes	2
7	0 185400006030	Boîte Trasm. Eco	1
8	0 185400005400	Tôle Boîte Trasm.	2
9	0 185400006040	Axe Fraises Econ.	1
10	0 185400005010	Axe Pignon MD BR	1
11	0 185400005200	Corrent MD	1
12	0 185400005800	Roulement Axe Fraises	2
13	0 185400005700	Roulement Axe Pignon	2
14	0 185400005600	Joint Anti-Fluite	2
15	0 185400005500	Rondelle Tôle Boîte Trasm.	2
16	0 185400006050	Fourchette Eco MD	1
17	0 185400006000	Roue Fr. D200 (1)	1
18	0 185400006060	Tôle Lateral Droite MD	1
19	0 185400006070	Tôle Lateral Gauche MD	1
20	0 185400001000	Poignéé Caoutchou MD	2
21	0 185400001100	Manette MD	2
22	0 185400006080	Accelérateur MD	1
23	0 185400006090	Courroie Marche Fr. MD	1
24	0 185400006100	Courroie Marche Arr. MD	1
25	0 185400006110	Pignon Plást. MD	1
26	0 185400006120	Roue à Engrenage	1
27	0 185400006130	Support Roue à Engrenage	1
28	0 185400006140	Guide Courroie M.Fr. MD	1
29	0 185400006150	Guide Courroie M. Arr. MD	1
30	0 185400006160	Tôle Interieur Embr. MD	1
31	0 185400006170	Bras Embr. M. Fr. MD	1
32	0 185400006180	Bras Embr. M. Arr. MD	1
33	0 185400006190	Poulie Moteur MD	1
34	0 185400002000	Poulie Boîte Trasm. MD	1
35	0 185400004400	Galet Tendeur SC	2
36	0 185400006200	Ressort Embr. M. Arr. MD	1

N°	Ref.	Désignation	Qtd.
37	0 185400006210	Ressort Forquilha MD	1
38	0 185400004100	Ressort Embr. M. Fr. MD	1
39	0 185400006220	Cable Embr. M. Fr. MD	1
40	0 185400006230	Cable Embr. M. Arr. MD	1
41	0 185400006240	Cable Gaz. BR MD	1
42	0 185400006250	Clavette Moteur SC	1
43	0 185400006260	Support Arr. MD	1
44	0 185400003100	Axe Support Arr. MD	1
45	0 185400003000	Ressort Epingle	1
46	0 185400006270	Selecteur Bras MD	1
47	0 185400003400	Poignéé d'Appui Bras MD	1
48	0 185400003500	Poignéé Plást. Noir	1
49	0 185400006280	Capot Plást. Bras MD	1
50	0 185400004800	Capot Plast. Laterale MD	1
51	0 185400004900	Capot Plast. Arr. MD	1
52	0 185400006290	Goupille Fendue	1
53	0 185400006300	Collier Rilsan	1
54	0 185400003800	Goupille A Tuyau Fraises	6
55	0 185400006310	Goupille Mec.	1
56	0 185400005900	Bouchon Caoutchou d16	1
57	0 185400006320	Entretoise Guide Basc. M. Arr.	1
58	0 185400006330	Entretoise Boîte Transm.	4
59	0 185400006340	Vis STHC Cuvette	1
60	0 185400006350	Vis A Tôle	3
61	0 185400006360	Vis H ZN (1)	1, 6
62	0 185400006370	Vis H ZN	14
63	0 185400006380	Vis H ZN	1
64	0 185400006390	Vis H ZN	2
65	0 185400006400	Vis H ZN	1
66	0 185400006410	Vis H ZN	4
67	0 185400006420	Vis H ZN	2
68	0 185400006430	Vis H ZN	1
69	0 185400006440	Vis H ZN	1
70	0 185400006450	Vis H ZN	4
71	0 185400006460	Vis H ZN	1
72	0 185400006470	Vis H ZN	1
73	0 185400006480	Vis H ZN	1
74	0 185400006490	Ecrou H Nylstop ZN	1
75	0 185400006500	Ecrou H Borgne ZN	1
76	0 185400006510	Ecrou Embase ZN (1)	14, 6
77	0 185400006520	Ecrou H Nylstop ZN	2
78	0 185400006530	Ecrou Embase ZN	7
79	0 185400006540	Ecrou H Nylstop ZN	1
80	0 185400006550	Ecrou H ZN	2
81	0 185400006560	Ecrou H Nylstop ZN	1
82	0 185400006570	Rondelle T. ZN	3
83	0 185400006580	Rondelle T. ZN	22
84	0 185400006590	Rondelle T. ZN	1
85	0 185400006600	Rondelle T. ZN	16
86	0 185400006610	Rondelle T. ZN	4
87	0 185400006620	Rondelle T. ZN	2

N°	Ref.	Désignation	Qtd.
88	0 185400006630	Rondelle T. ZN	3
89	0 185400006640	Rondelle R. ZN	2
90	0 185400006650	Rondelle T. ZN	1
91	0 185400006660	Autoc. "Seta Vermelha"	1
92	0 185400006670	Autoc. "Dori"	1
93	0 185400006680	Autoc. "MD 50 BR"	1
94	0 185400006690	Autoc. "MD 50 BR" Grand	1
95	0 185400006700	Autoc. "Perigo, Fresas Rotativas"	2
96	0 185400006710	Autoc. "DORI 1+R"	1
97	0 185400006720	Autoc. Accelérateur	1

(1) Optionnel

8. Nomenclature

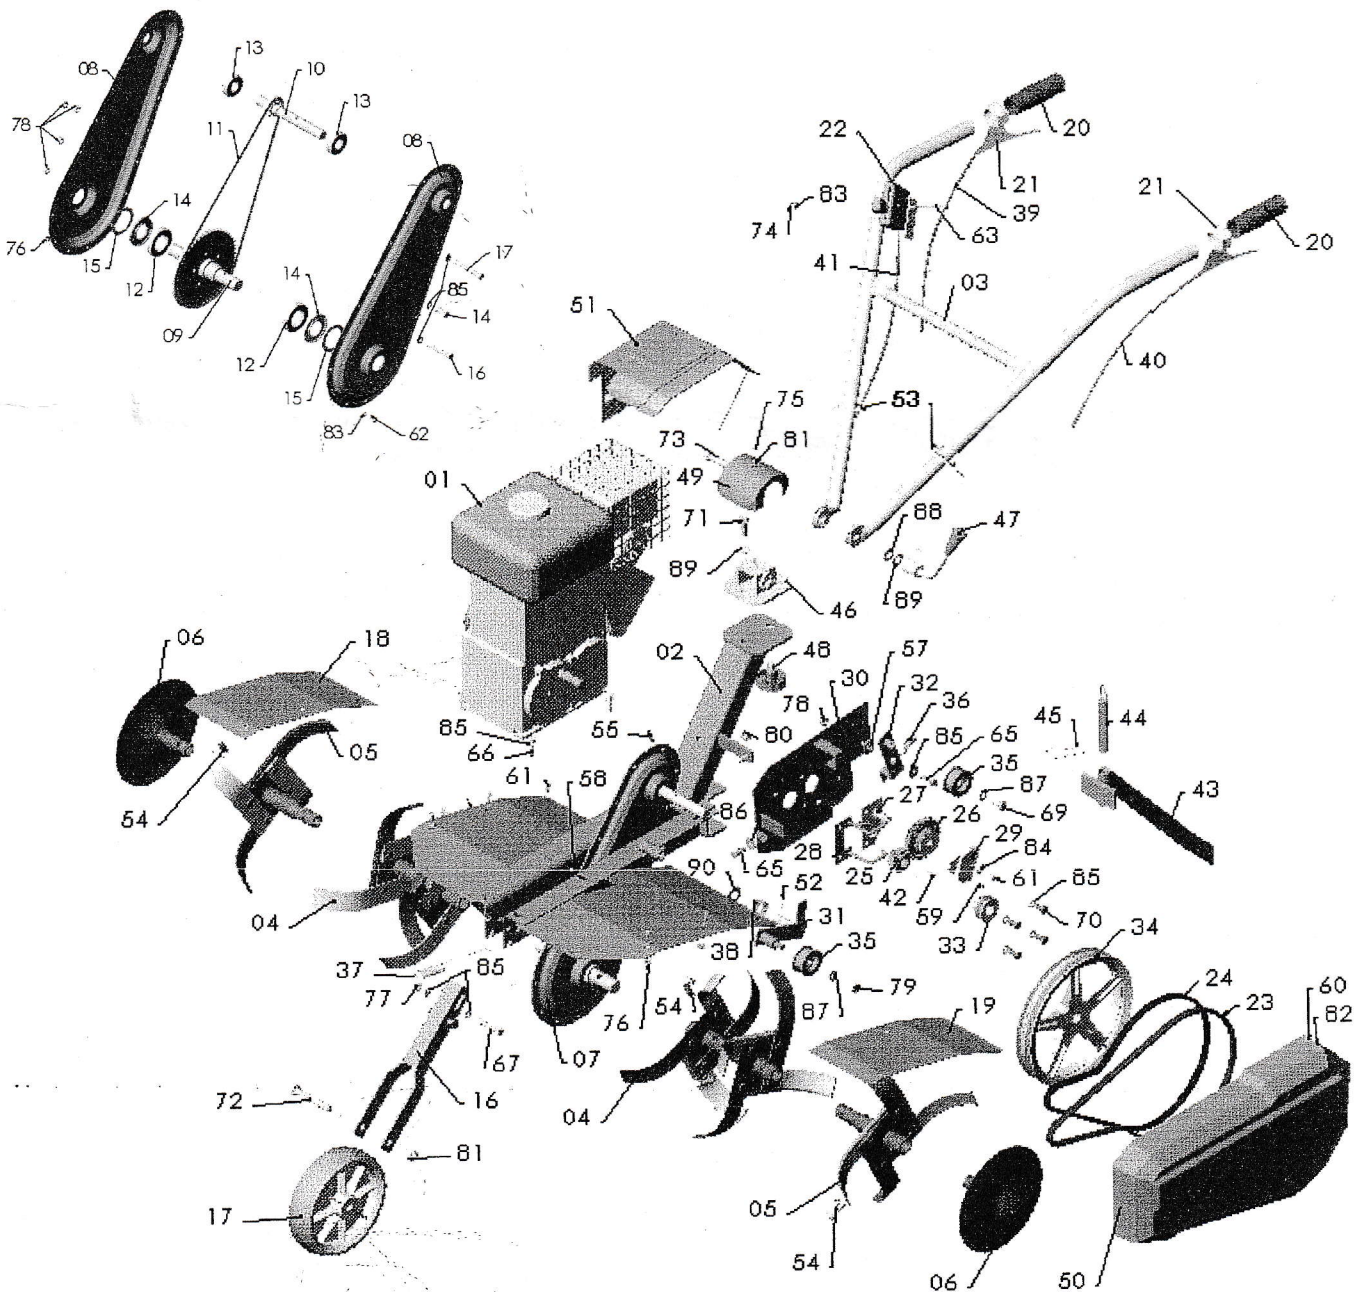

13

Fatomipe, S.A.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PARA AS MÁQUINAS

EC declaration of Conformity for Machinery / Déclaration de Conformité de Machine /
Declaration "CE" de Conformidad sobre Máquinas

(Directiva 98/37/CE, Anexo II, Capítulo A)

Directive 98/37/EC, Annex II, Sub A / Directive 98/37/CE, Annexe II, Chapitre A /
Según la directiva 98/37/EC, Anexo II, Sub A

FABRICANTE: Fatomipe, S.A.
Manufacturer / Fabricant / Fabricante

ENDEREÇO: Rua Casa do Povo-Costa do Valado - 3810-855 Oliveirinha - Aveiro - Portugal
Adress / Adresse / Dirección Telef.: 234 940 505 Fax: 234 940 509

PELA PRESENTE DECLARA QUE:

Herewith declares that / Déclare que le produit / Declaramos que el producto

Motobêche

Tiller / Motobineuse / Motoazada / Motoenxada

MARCA: DORI
Brand / Marque / Marca

MODELO: MD 50 EBR
Model / Modèle / Modelo

- Está conforme com as disposições da Directiva Máquinas (Directiva 98/37/CE), bem como a legislação nacional que transpõe.**

Is in conformity with the provisions of machinery (directive 98/37/EC).

Est en conformité avec la Directive Machine 98/37/CE, ainsi qu'avec toutes les transpositions faites au niveau national.

Corresponde a las exigencias básicas de la directiva de la CE sobre máquinas (directiva 98/37/EC) incluidas las modificaciones de la misma y la correspondiente transposición a ley nacional.

MAIS DECLARA QUE:

- Foram observadas as seguintes normas:**


The following standards have been applied / Les normes suivants ont été appliqués / Las siguientes normas fueron aplicadas

NP EN 292-1:1993 EN 953:1997
NP EN 292-2:1993 EN 954-1:1996
NP EN 294:1996 EN 1050:1996

Presidente Director Geral



Aveiro, 31 de Maio de 2005

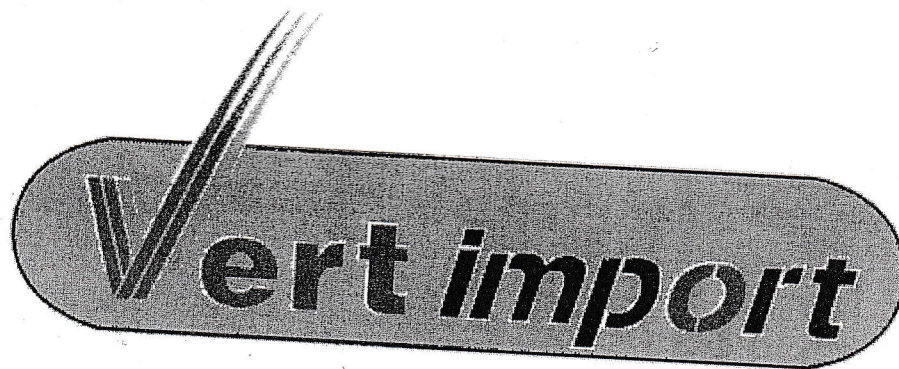

Vert Import S.A.

☒ Z.A. La Forge – RN 175
B.P. 39 – 35831 Betton Cedex

☎ | 02 99 55 74 88

☎ | 02 99 55 89 37

☒ | vent@vert-import.fr